

Copyright VW AG

Сводка TPI

Учётный №: 2020720/6

Горит лампа ABS


Дата разрешения публикации: 19.01.2012

## Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Горит лампа ABS

## Техническое обоснование

Из-за коррозии обжимных соединений кабельного жгута ABS сзади слева и/или справа могут происходить сбои и регистрироваться ошибки датчика ABS.

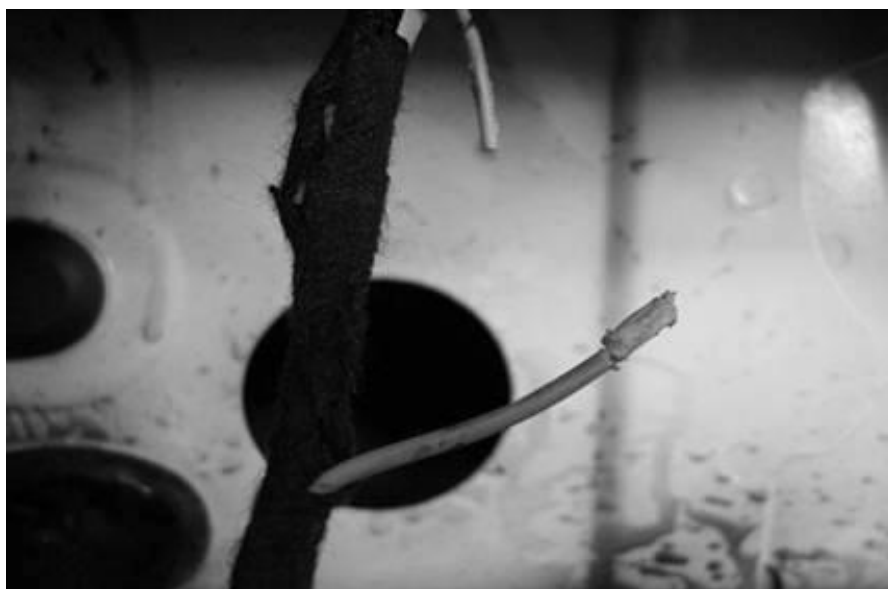

Повреждённый кабель находится в области кабельного ввода из боковины сзади слева или справа за бампером.

## Решение в условиях производства

---

## Решение в условиях сервиса

В случае претензии необходимо проверить провод на предмет окисления. Если оно будет обнаружено, провод с кабельным жгутом для датчика частоты вращения 7H0 927 904 G отремонтировать. При этом провод, ИМЕЮЩИЙ обжимное соединение с коррозией, нужно заменить! Кроме того, разъём на блоке управления ABS проверить на предмет влаги для предупреждения последующего повреждения/отказа.